

**„Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése”**  
című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-03 számú projekt  
**H-Tb-1-0 és H-Tb-1-1 jelű csatorna (1. rész)**  
**„Kállói 1-es mellékág (útárok)” csatornaépítések (2. rész)**

**HIBA- ÉS HIÁNYLISTA**

Készült: 2016 december 20-án, az utó-felülvizsgálati eljárás alkalmából

**„Kállói 1-es mellékág (útárok)” csatornaépítések (2. rész)**

- Jelenlévők hibát nem tapasztaltak.

**H-Tb-1-0 és H-Tb-1-1 jelű csatorna (1. rész)**

**Vöröshadsereg utca:**

- Vas Gereben úti induló rész mederburkolatos szakaszon a lezáró beton köröm megrepedt, átvágása és rugalmas kitöltése indokolt.
- Vas Gereben úti saroknál 17/a. jelű akna környezetében a víz bemosta a talajt, földpótlásos feltöltése és utótömörítése szükséges.
- Az aknák közelében mindenhol, valamint a folyóka és út közötti hozzábetonozás több helyen átrepedt, mely az ingatlanok felőli oldalon lévő támaszbeton sávra is igaz. A repedések laza részeinek eltávolítása és hézagzáró rugalmas tömítése mindenképpen indokolt, mert ennek hiányában a bejutó és megfagyó víz a monolit szerkezetek gyors tönkremenetelét fogja előidézni.
- A 27. számú ház előtt megemelkedett a beton. Újra betonozás szükséges.
- 31. számú ingatlan előtt lévő akna mellett a folyóka mellébetonozás teljesen megsüllyedt, a folyóka mellett meg is repedt.
- A 29. számú ingatlannál is elvált a folyókától a beton, és átrepedt. Itt a 13. jelű akna mellett is tapasztalhatók süllyedések, valamint a gallérbeton is átrepedt.
- Az akna után a 33. számú ingatlan (vályogház leomlott vakolattal) előtt is megrepedt a beton.
- 35/a. előtt az út felől megrepedt, kitöredezett a beton.
- 12. akna 35/b. számú ingatlan előtt a helyszíni betonok átrepedtek.
- 11. jelű aknától kb. 3 méterre az ingatlan felőli mellébetonozás átrepedt.
- A trafó közelében szintén a mellébetonozás repedt át az iránytörésénél.
- 11. jelű aknánál a helyszíni betonok szintén átrepedtek.
- A trafó mellett szintén átrepedt a mellébetonozás.

### **Kinizsi Pál utca:**

- Az építési szakaszon javasolt a beton és aszfalt közötti 50 cm széles sáv újra aszfaltozása.
- A 37., 37/a., 39. és 41. számú ingatlanok kapubejáróinál a mellébetonozás több helyen megrepedt.
- 45. számú ingatlan előtt az út felőli betonozás szétporlott, átrepedt.
- A 47/a. és 47/b. számú ingatlanok előtt is átrepedések tapasztalhatók.
- Az 51. számú saroképületnél a folyóka végében elhelyezett víznyelőnél nem tud lefolyni a víz, a lefolyásnál a betont kissé meg kell vésni.
- Ugyanitt a nagyméretű rácsos víznyelő környezetében a folyóka és a helyszíni betonok között hajszalrepedések vannak, melyeket ki kell tölteni. A mellébetonozások itt is több helyen átrepedtek.
- Az 53. számú ház előtt is durva átrepedés látható.

### **Bocskai utca:**

- A 74. számú saroképületnél a folyókavégénél a helyszíni beton átrepedt több helyen.
- A 121. számú ingatlannál az út felől az aszfalt és beton között egy széles repedés látható, és a beton is megemelkedett a közelében.

Összeállította:

Dankó Mihály sk.  
műszaki ellenőr